



センタフレックス カップリング

C F - A モデル

取扱説明書



製品のご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

1. はじめに	P 1
2. 安全上のご注意	P 1
3. タイプ概要	P 4
4. 組立方法	P 5
5. 取扱い方法	P 8
6. ボルト仕様および締付けトルク	P 8

1. はじめに

開梱されましたら、次の点をお調べください。

- (1) ご注文のものがどうかお確かめください。
- (2) 輸送中の事故で破損していないかお確かめください。

以上について、万一不具合な点がございましたら、お買い求めの購入先にお問い合わせください。

2. 安全上のご注意

製品のご使用に際しては、本取扱説明書やその他技術資料などを良くお読みいただくとともに、安全に対して十分に注意を払い正しくお取り扱いください。

またこの取扱説明書は必要なときに取り出して読めるよう大切に保管し、必ず最終需要家までお届けいただくようお願いいたします。



なおこの「安全上のご注意」は予告なく改訂・変更する場合がありますのでご了承ください。

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分し、警告図記号で取扱いの行為について具体的に表示をしております。




なおランクを「注意」として記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。

三木プーリ

【安全注意事項のランク】

 危険	使用者が取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い場合を示します。
 注意	使用者が取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される場合を示します。

【警告図記号の説明】




 禁止	製品の取扱いにおいて、その行為を禁止することを示します。
 注意	製品の取扱いにおいて、注意を喚起することを示します。
 指示	製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制することを示します。

製品の故障、誤動作が、直接人命を脅かしたり、人体に危害をおよぼすおそれがある装置（原子力用、航空宇宙用、医療用、交通機器用、各種安全装置用など）に本製品を使用する場合は、都度検討が必要となりますので、弊社営業窓口まで事前にお問い合わせください。



本製品は品質管理には万全を期していますが、万一の故障などに備え、機械側の安全対策には十分ご配慮ください。

危険


「構造上の注意事項」

	動作中の本製品に手や指を触れるとけがの原因となります。危険防止のため必ず安全カバーを設置してください。 また安全カバーを開けた時には、ただちに本製品が停止するように必ず安全機構を設置してください。
	引火・爆発の危険がある油脂・可燃性ガス雰囲気などでは、絶対に使用しないでください。
	万一、本製品が破損をした場合、従動側と駆動側が完全に分離するおそれがあります。 危険防止のため必ず安全ブレーキなどの安全機構を設置してください。



「組立時の注意事項」

	ボルト・ねじ類の締付け具合によっては、製品が破損したり、製品の性能を満足できなくなるなど非常に危険な状態となります。 必ず弊社指定の締付けトルクで締付けを行なってください。
	本製品を装置に取付ける際、誤って駆動部が作動すると装置に巻き込まれるなどけがの原因となります。必ず装置の主電源が切れていることを確認してから取付けを行なってください。


「運転中の注意事項」

	最高回転速度を超えて使用すると振動が大きくなり、場合によっては製品自体が破損したり飛散したり非常に危険な状態となります。 必ず最高回転速度以下でご使用ください。なお最高回転速度以下で使用しても「取付誤差」によっては振動が大きくなる場合があります。
---	--


⚠ 危険

	回転している製品や周囲の回転部に手を触れると手や指が巻き込まれます。運転中には絶対に製品や回転部には手を触れないでください。また手以外にも衣服などが巻き込まれないようにしてください。
	弊社指定の「最大許容取付誤差」を超えた状態で使用すると、製品自体が破損したり、装置に悪影響をおよぼすおそれがあります。必ず弊社指定の「最大許容取付誤差」以内で運転してください。

「保守・点検時の注意事項」


	製品を装置から取りはずして保守点検する際、誤って駆動部が作動すると装置に巻き込まれるなど非常に危険な状態となりますので装置の電源は絶対に入れないでください。必ず装置の主電源が切れていることを確認してから行なってください。
---	--

「廃棄時の注意事項」





	幼児が遊ぶ可能性のある場所にみだりに放置されると、思わぬけがや事故を起こすおそれがあります。また廃棄するために分解された部品でも、同じようにけがや事故の原因となりますので、すみやかに廃棄処分をしてください。
---	---

⚠ 注意




「構造上の注意事項」

	製品に悪影響をおよぼすおそれがある環境（薬品のかかる場所、腐食性の強い場所、極度に高温や低温の場所など）では絶対に使用しないでください。製品の損傷・誤動作あるいは性能の劣化を招きます。
--	--

「組立時の注意事項」

	本製品を装置に取付ける際は、必ず弊社指定の「最大許容取付誤差」以内で行なってください。「最大許容取付誤差」を超えた状態で使用すると、製品自体が破損したり、装置に悪影響をおよぼすおそれがあります。
	弊社指定以外のボルト・ねじ類を使用しますと、ボルト・ねじ類、本製品が破損を起こすおそれがあります。弊社指定以外のボルト・ねじ類は使用しないでください。
	製品取付け時に、ストップリング、スプリングピン、キー溝などでけがをするおそれがあります。必ず安全眼鏡、手袋などの保護具を着用して作業を行なってください。
	重い物を持つと、腰などを痛めることがあります。ホイストなどを使って搬送や組込みを行なってください。

「運転中の注意事項」

	本製品の規定伝達トルク（製品によって許容トルク、もしくは最大トルク・常用トルクと表示）を超えて使用しますと製品自体が破損したり、装置に悪影響をおよぼすおそれがあります。絶対に本製品の規定伝達トルクを超えて使用しないでください。
	運転中に異音や振動が発生した場合は、製品の取付不良などの可能性があります。放置しておくとは製品だけでなく、装置自体が破損するおそれがあります。ただちに運転を停止して点検を行なってください。
	締結部がスリップした状態で使用しますと、製品自体が発熱や破損をし、装置に悪影響をおよぼすおそれがあります。締結部がスリップした状態では絶対に使用しないでください。

⚠ 注意

「保守・点検時の注意事項」



弊社および弊社指定以外の第三者によって修理・分解・改造されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了解ください。
よって製品分解は絶対に行わないでください。
したがって取扱説明書に分解・組立要領を記載している製品でも、修理・分解につきましては弊社指定のサービスネットワークにて行なっていただきますようお願いいたします。

「廃棄時の注意事項」



廃棄される場合は環境に悪影響をおよぼさないために、専門業者に廃棄を依頼してください。また専門業者に廃棄を依頼する前に、分解された部品や付属品、もしくは油などの処理を事前に行なう場合には、法律や地域の条例などに従い廃棄してください。

3. タイプ概要

タイプS□に使用する軸方向のボルトは特殊形状「Sボルト」となります。
Sボルトの詳細寸法はカタログをご参照ください。

[表 1]

タイプO□	CF-A-□□□-00	CF-A-□□□-01	CF-A-□□□-02
タイプS□	CF-A-□□□-S0	CF-A-□□□-S1	CF-A-□□□-S2
タイプOG・OZ	CF-A-□□□-OG		CF-A-□□□-OZ

4. 組立方法

4-1 組立手順

(1) タイプO□の場合


- ① 付属のスプリングピンを円筒ハブおよびフランジハブに打込みます。なおスプリングピンは、円筒ハブ側はサイズ008~200、フランジハブ側はサイズ008~400に使用します。
- ② ゴム体を軸方向ボルトでフランジハブに取り付けてから、次に円筒ハブをゴム体にラジアル方向ボルトで取り付けてください。



[図1]

(2) タイプS□の場合


- ① 付属のスプリングピンを円筒ハブにのみに打ち込みます。なおスプリングピンは、円筒ハブのサイズ008~200に使用します。
- ② Sボルトをフランジハブに取り付けます。
- ③ 駆動機もしくは被動機を軸方向に移動させて、Sボルトをゴム体に挿入し一体化してください。

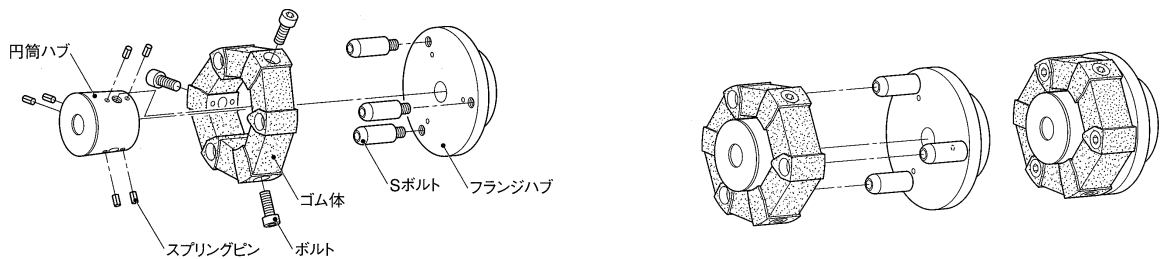

[図2]

(3) タイプOGの場合

- ① 付属のスプリングピンをフランジハブに打ち込みます。なおスプリングピンは、サイズ008~400に使用します。
- ② ゴム体を軸方向ボルトでフランジハブに取り付けてから、次にゴム体にフローティングシャフトをラジアル方向ボルトで取り付けてください。
なおセンターハブはフローティングシャフトに圧入されています。

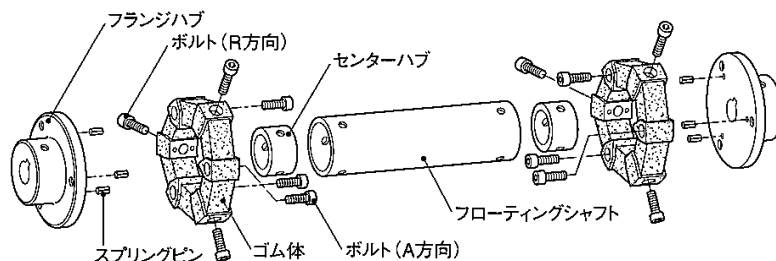


[図3]

(4) タイプOZの場合

- ① 付属のスプリングピンをセンターフランジに打ち込みます。

なお、スプリングピンはサイズ016～400に使用します。

- ②センターフランジとフランジハブをボルト穴の位相を合わせて組込みゴム体を軸方向ボルトでセンターフランジに取り付けてから、次にフローティングシャフトをゴム体にラジアル方向ボルトで取り付けてください。この際、センターベアリングがセンターハブに正常に挿入されていることを確認してください。

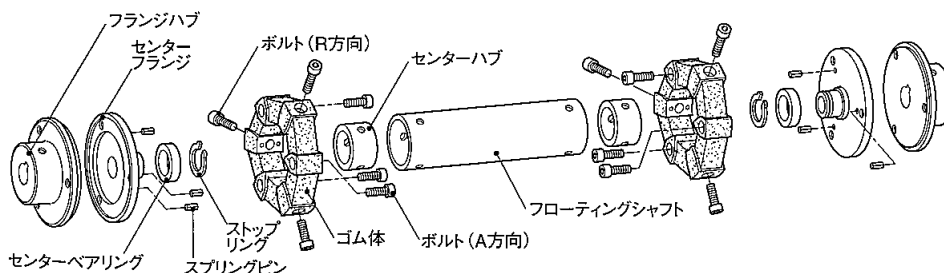


[図4]

4-2 心出し

- (1) 製品をご使用になる前に必ず軸に取付けた状態で心出しを行ない、表2の最大許容取付誤差値以内になるように調整をしてください。
- (2) 実際の偏角の値は $S1 \cdot S2$ を測定して、次の計算式で求められます。

$$\theta = \sin^{-1} \frac{S2 - S1}{D}$$

- (3) 使用回転速度が 1000 min^{-1} を超える場合は、偏心 0.5 mm 以下、偏角 1° 以下でのご使用を推奨します。

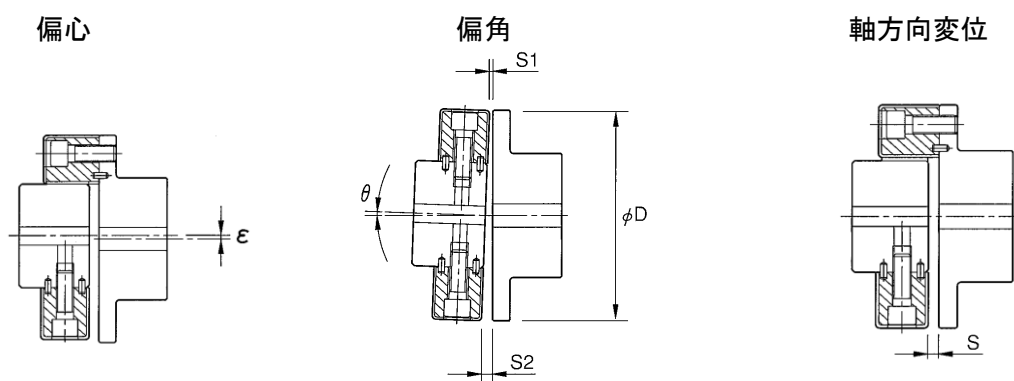


[図5]

[表2]

サイズ	D [mm]	偏心 [mm]	偏角 [°]	軸方向 [mm]	サイズ	D [mm]	偏心 [mm]	偏角 [°]	軸方向 [mm]
001	56	0.5	3	±2	030	200	1.5	3	±5
002	85	1.0	3	±3	050	200	1.5	2	±5
004	100	1.0	3	±3	080	205	1.5	2	±4
008	120	1.0	3	±4	090	260	1.5	3	±5
012	120	1.0	2	±4	140	260	1.5	2	±5
016	150	1.5	3	±5	200	300	1.5	2	±5
022	150	1.5	2	±5	250	340	1.5	2	±5
025	170	1.5	3	±5	400	370	1.5	2	±5
028	170	1.5	2	±5					

(4) タイプOG、OZ許容偏心量は、下記計算式で求められます。

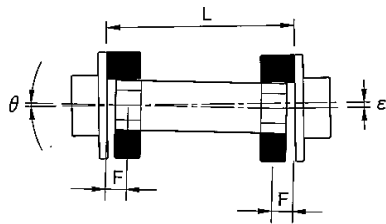

[図6]

$$\varepsilon = \tan \theta (L - 2F)$$

ε : 許容偏心量

θ : 許容偏角

L : フローティング長さ

ここで F寸法は

タイプOG: $F = G + S$

タイプOZ: $F = G + S + H$

※G、S、H寸法はカタログを参照ください。

4-3 組立時の注意事項

- (1) ゴム体を円筒ハブ、フランジハブに取り付ける際は、取付け面の油類をよく拭き取ってください。
- (2) ゴム体を円筒ハブ、フランジハブにボルトで取り付ける際は、トルクレンチを使用して表5の所定の締付けトルクで取り付けてください。同時にボルトの首下長さを確認してからご使用ください。より確実な締付けを行なうためにボルトの座面にごく少量のグリースを塗布してください。
- (3) 特にゴム体を円筒ハブに取り付ける際には各ボルトを2山程度ずつねじ込んでから締付けを行なってください。いずれかのボルトを先に締め込んでしまうと、取付けができなくなるおそれがあります。
- (4) ゴム体を円筒ハブおよびフランジハブにボルトで取り付ける際は、座面の摩擦力によりゴム体が大きくゆがむ可能性があります。締付け後は、図7にならってゆがみがないか必ず確認をしてください。
- (5) 座面の摩擦力によりゴム体が大きくゆがむのを少なくするために、附属のスプリングピンを使用して取り付けてください。スプリングピンの仕様と打込み寸法は、表3・4、図8・9をご参照ください。
- (6) ボルトには青色のマイクロカプセルコーティングが施されています。これ以外のボルトをご使用になる場合は弊社と打合せが必要です。なお、液性の嫌気性ネジロック剤はゴム体に悪影響をおよぼすおそれがありますので、絶対に使用しないでください。



取付け不良

取付け良

[図7]


4-4 スプリングピンの打込み寸法

(1) 円筒ハブの場合

打込み寸法は表3と図8を参照ください。なお、円筒ハブの表面からT 1寸法以上に飛び出さないように打ち込んでください。

[表3]

サイズ	A1	φd	T1	ピン仕様
008/012	10	4	3	6/8-φ4×8
016/022	13.5	5	4	6/8-φ5×10
025/028	14	5	4	6/8-φ5×10
030/050/080	18	5	4	6/8/8-φ5×10
090/140/200	22.5	8	4	6/8/8-φ8×16

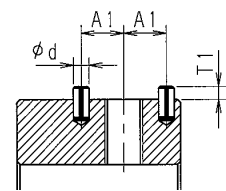


[図8]

(2) フランジハブの場合

打込み寸法は、表4と図9を参照ください。なおフランジハブの表面からT 2の寸法以上に飛び出さないように打ち込んでください。

[表4]

サイズ	A2	φd	T2	ピン仕様
008/012	12	4	2	3/4-φ4×8
016/022/025/028	18	5	4	3/4/3/4-φ5×10
030/050/080	20	5	4	3/4/4-φ5×10
090/140/200	25	8	4	3/4/4-φ8×16
250/400	30/40	10	6	4-φ10×18

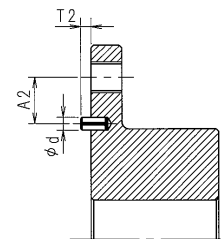

[図9]

5. 取扱い方法

5-1 運搬時の注意事項

- (1) 運搬については本製品を破損しないように、ていねいに扱ってください。
- (2) 本製品に過大な力が加わるような取扱いはしないでください。

5-2 保管場所および使用環境

- (1) すぐにご使用にならない場合は、ゴム体は日光を避け、できるだけ涼しい場所に保管してください。
- (2) 推奨使用雰囲気温度は、 $-30 \sim +95^{\circ}\text{C}$ です。
- (3) ゴム体は、油・グリース類などに対する抵抗性が不十分ですので接触させないようにしてください。

6. ボルト仕様および締付けトルク

[表5]

サイズ		001	002	004	008/012	016/022	025/028	
強度区分		8.8 以上						
ボルト仕様	ラジアル方向 全タイプ	呼び	M6×10	M8×20	M8×25	M10×30	M12×35	M14×40
		本数	2	2	3	3/4	3/4	3/4
	軸方向 タイプ O1, O2, OG	呼び	M6×25	M8×20	M8×25	M10×30	M12×35	M14×40
		本数	2	2	3	3/4	3/4	3/4
	軸方向 タイプOZ	呼び	M6×30	M8×25	M8×30	M10×40	M12×45	M14×50
		本数	2	2	3	3/4	3/4	3/4
締付けトルク[N・m]		9~11	24~27	24~27	49~54	85~94	130~150	
サイズ		030/050/080	090/140	200	250	400		
強度区分		8.8 以上		10.9 以上				
ボルト仕様	ラジアル方向 全タイプ	呼び	M16×50	M20×65	M20×65	M20×80	M20×100	
		本数	3/4/4	3/4	4	8	8	
	軸方向 タイプ O1, O2, OG	呼び	M16×50	M20×65	M20×65	M20×80	M24×100	
		本数	3/4/4	3/4	4	4	4	
	軸方向 タイプOZ	呼び	M16×60	M20×75	-	-	-	
		本数	3/4/4	3/4	-	-	-	
締付けトルク[N・m]		210~230	440~490	440~490	440~490	M20: 440~490 M24: 850~900		

●サイズ400のボルト締付けの際には、必ず附属の特殊平座金を使用してください。

三木フリー株式会社

www.mikipulley.co.jp

取扱説明書のお問い合わせは、弊社ホームページ、下記のフリーアクセス、お近くの弊社支店・営業所へご連絡ください。
TEL 0800-800-1311 (フリーアクセス)

※取扱説明書は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※製品の不具合につきましては、購入先もしくはお近くの弊社支店・営業所へご連絡ください。
※製品の仕様・性能につきましては、「製品カタログ」をご覧ください。